

Krympestøp

Hovedregler


Rengjør alltid kabelen med sandpapir der krympematerialet skal tette.

Begynn krympingen på midten av hylsene og varm jevnt rundt og utover mot endene.

Verktøy

Bruk varmluftspistol eller en gassbrenner med myk flamme samt en godkjent kabelsko tang.

1. Avisolere som bildet viser.
2. Kontaktpress skjøtehylsene med tangen på gummikabelen.
3. Før den ytre krympehylsen over kabelen, samt de fire mindre hylsene over de fire lederne.
4. Kontaktpress skjøtehylsene med tangen på den flate kabelen.
5. Sentrer krympehylsene over skjøtehylsene, varm ved å begynne på midten.
6. Før ytterhylsen over skjøten. Krymp 3 cm av hylsen rundt den runde kabelen.
7. Bland støpemassen etter produsentens anvisninger. Fyll opp skjøten men la det være igjen 3 cm i toppen ufullt. La skjøten herde.
8. Krymp den siste biten av ytterhylsen når skjøten er blitt kald.

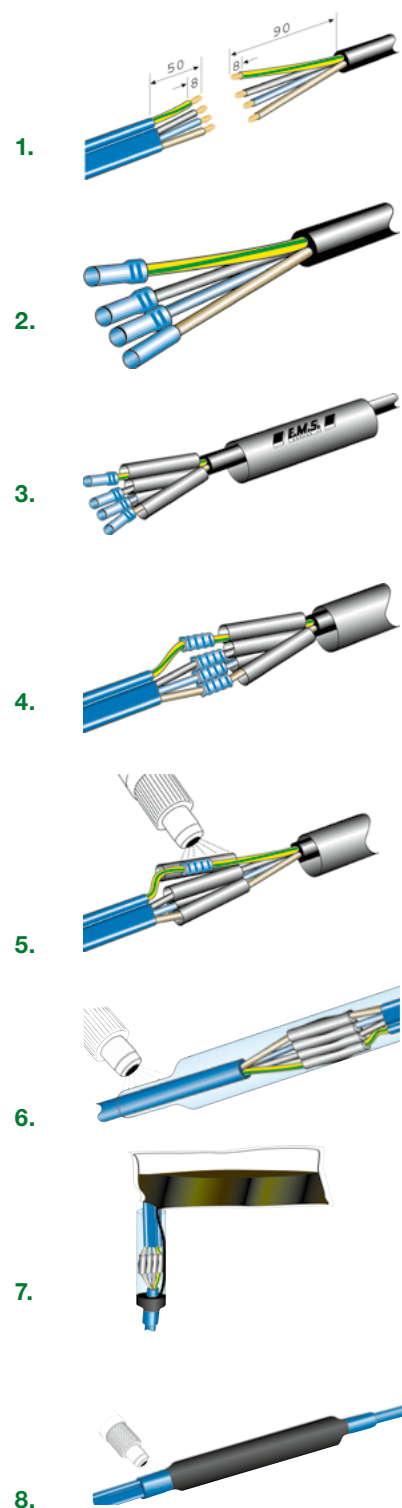

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS Telefon: 33 33 11 33
Basbergveien 160 Faks: 33 33 11 20
3114 TØNSBERG ems@ems.no
 www.ems.no