

# Franklin skjøtesett

## OBS!

Unngå å utsette skjøtesettet for fukt under monteringen.


## Montering

1. Tre strekkavlasteren (3) og plastrøret (1) over gummikabelen.
2. Avmandtle, klipp og skjøt de fire lederne farge for farge slik at skjøten blir kort nok til å få gummikabelens ytterkappe ned i plastrøret.
3. Det er viktig at skjøtehylsene (4) kontaktpresses skikkelig, helst med en god tang som er beregnet for dette formålet.
4. Puss gummikabelens ytterkappe (5) med sandpapir.
5. Før ned og skru fast plastrøret (1) over kontakten (6).
6. Legg så kabeln slik at skjøten henger vertikalt

## Støping av epoxy

1. Støpemassen skal blandes først når monteringen over er utført.
2. Hell det gule innholdet fra den ene flasken over i den andre flasken med blank veske.
3. Bland så veskene til fargen blir helt homogen og smått begynner å bli varm. Bruk den medfølgende trepinnen til omrøring. Ikke rist på flasken.
4. Fyll så plastrøret (1) helt opp til midt på gjengene med støpemasse. La eventuelle luftbobler slippe ut ved å bevege forsiktig på kabelen. Etterfyll ved behov.
5. Monter strekkavlasteren (3) uten å dra til strekkavlasterenes klemmutter.  
I en omgivelsestemperatur på 15 - 30° C herder støpemassen på ca 10 min. Skjøten skal likevel henge i ro og herde i minst 45 min. Under herdingen skal skjøten beskyttes mot kald vind eller annen kaldtrekk.

Ved en omgivelsestemperatur under 15° C skal de to flaskene oppbevares i romtemperatur i minst 30 minutter før blandning. Ved en omgivelsestemperatur over 30° C skal skjøten kjøles med en fuktig klut.

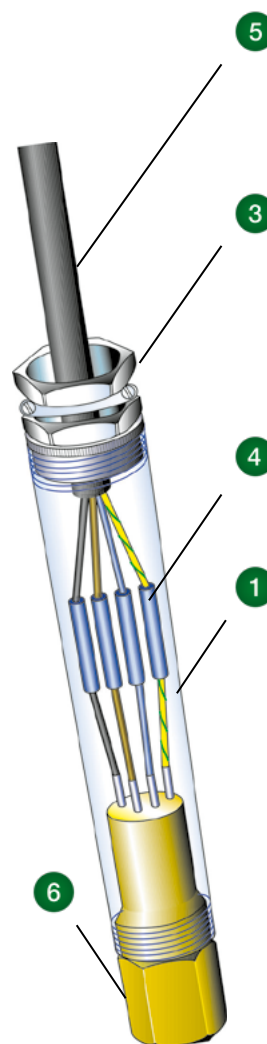

## Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknisk AS      Telefon: 33 33 11 33  
Basbergveien 160      Faks: 33 33 11 20  
3114 TØNSBERG      [ems@ems.no](mailto:ems@ems.no)  
www.ems.no